

一般用チップ積層セラミックコンデンサ
GRM188R71H332KA01_ (1608M, X7R:EIA, 3300pF, DC50V)


_は包装仕様コードが入ります。

参考図


1. 適用範囲

本仕様書は、一般電子機器に使用されるチップ積層セラミックコンデンサに適用します。

2. 弊社品番構成



3. 形状 および 寸法

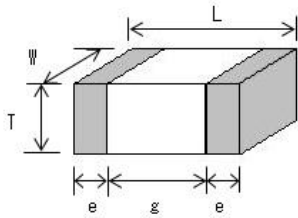

(単位:mm)

| | | | | |
|---------|---------|---------|------------|----------|
| ①-1 L | ①-2 W | ② T | e | g |
| 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.8±0.1 | 0.2 to 0.5 | 0.5 min. |

4. 定格値

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
| ③ 温度特性(準拠公規格):X7R(EIA) | | ④ 定格電圧 | ⑤ 静電容量 | ⑥ 静電容量許容差 | 適用性能規格 (使用温度範囲) |
| 静電容量変化率 または 温度係数 | 適用温度範囲 (基準温度) | | | | |
| -15 to 15 % | -55 to 125 °C (25 °C) | DC 50 V | 3300 pF | ±10 % | -55 to 125 °C |

5. 包装形態

| 記号 | ⑧ 包装仕様 | 最小受注単位数 |
|----|---------------------|-------------|
| D | φ180mmリール 紙 W8P4 | 4000 個/リール |
| J | φ330mmリール 紙 W8P4 | 10000 個/リール |

このデータは2016年02月28日現在のものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや、供給を停止することがございます。ご注文に際しては、納入仕様書をご要求いただきご確認ください。
また、当商品のご使用にあたっては、ご使用上の注意も必ずご覧下さい。

■ 性能・試験方法

| No | 項目 | 規格値 | | 試験条件 (関連規格: JIS C 5101, IEC60384) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|---|---|--------|------------|-------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---|------------|
| | | 温度補償用 | 高誘電率系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 定格電圧 | 定格表による。 | | 連続して使用できる最大印加電圧 但し、交流と直流が重畳される場合は、ピークツーピークまたはゼロツーピークの大きい方の値が定格電圧以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 外観 | 異常のないこと。 | | 目視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 寸法 | 寸法表による。 | | ノギスまたはマイクロメータ (GRM02のみマイクロスコープ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 耐電圧 | 異常なく耐えること。 | | 測定箇所 : 端子間 試験電圧 : 温度補償用 定格電圧×300% 高誘電率系 定格電圧×250% 印加時間 : 1s to 5s 充放電電流: 50mA以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 絶縁抵抗 | C ≤ 0.047 μF : 10000 MΩ 以上 C > 0.047 μF : 500 Ω・F 以上 C: 公称静電容量 | | 測定箇所 : 端子間 測定電圧 : 定格電圧 充電時間 : 2min 充放電電流: 50mA以下 測定温度 : 常温 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 静電容量 | 定格表による。 | | 測定温度 : 常温 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Q または 誘電正接 | 30pF 以上 : Q ≥ 1000 30pF 未満 : Q ≥ 400+20C C: 公称静電容量 (pF) | 定格電圧 100Vdc: 0.025 以下 (C < 0.068 μF) : 0.05 以下 (C ≥ 0.068 μF) 定格電圧 50/35/25Vdc: 0.025 以下 定格電圧 16/10Vdc: 0.035 以下 定格電圧 6.3/4Vdc: 0.05 以下 (C < 3.3 μF) : 0.1 以下 (C ≥ 3.3 μF) | (1) 温度補償用 <table border="1"> <thead> <tr> <th>公称静電容量</th> <th>測定周波数</th> <th>測定電圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C ≤ 1000pF</td> <td>1.0+/-0.1MHz</td> <td>0.5 to 5.0Vrms</td> </tr> <tr> <td>C > 1000pF</td> <td>1.0+/-0.1kHz</td> <td>1.0+/-0.2Vrms</td> </tr> </tbody> </table> (2) 高誘電率系 <table border="1"> <thead> <tr> <th>公称静電容量</th> <th>測定周波数</th> <th>測定電圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C ≤ 10 μF</td> <td>1.0+/-0.1kHz</td> <td>1.0+/-0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>C > 10 μF</td> <td>120+/-24Hz</td> <td>0.5+/-0.1Vrms</td> </tr> </tbody> </table> | 公称静電容量 | 測定周波数 | 測定電圧 | C ≤ 1000pF | 1.0+/-0.1MHz | 0.5 to 5.0Vrms | C > 1000pF | 1.0+/-0.1kHz | 1.0+/-0.2Vrms | 公称静電容量 | 測定周波数 | 測定電圧 | C ≤ 10 μF | 1.0+/-0.1kHz | 1.0+/-0.2Vrms | C > 10 μF | 120+/-24Hz | 0.5+/-0.1Vrms | | |
| 公称静電容量 | 測定周波数 | 測定電圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ≤ 1000pF | 1.0+/-0.1MHz | 0.5 to 5.0Vrms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C > 1000pF | 1.0+/-0.1kHz | 1.0+/-0.2Vrms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公称静電容量 | 測定周波数 | 測定電圧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ≤ 10 μF | 1.0+/-0.1kHz | 1.0+/-0.2Vrms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C > 10 μF | 120+/-24Hz | 0.5+/-0.1Vrms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 静電容量 温度特性 | 電圧 印加なし | B1, B3: +/-10%以内 (-25°C to +85°C) R1, R7: +/-15%以内 (-55°C to +125°C) R6 : +/-15%以内 (-55°C to +85°C) C7 : +/-22%以内 (-55°C to +125°C) C8 : +/-22%以内 (-55°C to +105°C) L8 : +/-15%以内 (-55°C to +125°C) : +15/-40%以内 (+125°C to +150°C) | 各段階での測定は、規定温度に達した後5分値とする。 但し、電圧印加の場合は、温度安定後に電圧印加し 印加後1分値とする。 基準となる静電容量値は段階3での値。 (1) 温度補償用 静電容量のずれは、段階1, 3および5での最大値と 最小値の差を段階3の値で割ることによって算出する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度(°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>基準温度+/-2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>最低使用温度+/-3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>基準温度+/-2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>最高使用温度+/-3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>基準温度+/-2</td> </tr> </tbody> </table> | 段階 | 温度(°C) | 1 | 基準温度+/-2 | 2 | 最低使用温度+/-3 | 3 | 基準温度+/-2 | 4 | 最高使用温度+/-3 | 5 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | |
| | | 段階 | 温度(°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 最低使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 最高使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 印加時 | - | B1: +10/-30%以内 R1: +15/-40%以内 | (2) 高誘電率系 <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度(°C)</th> <th>電圧印加 (Vdc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>基準温度+/-2</td> <td rowspan="4">印加なし</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>最低使用温度+/-3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>基準温度+/-2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>最高使用温度+/-3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>基準温度+/-2</td> <td rowspan="4">定格電圧の50%の 直流電圧印加 (B1, R1のみ適用)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>最低使用温度+/-3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>基準温度+/-2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>最高使用温度+/-3</td> </tr> </tbody> </table> 初期値測定 (高誘電率系のみ適用) : 熱処理 (150+0/-10°C, 1h) 後、室温に24+/-2h 放置し測定 | 段階 | 温度(°C) | 電圧印加 (Vdc) | 1 | 基準温度+/-2 | 印加なし | 2 | 最低使用温度+/-3 | 3 | 基準温度+/-2 | 4 | 最高使用温度+/-3 | 5 | 基準温度+/-2 | 定格電圧の50%の 直流電圧印加 (B1, R1のみ適用) | 6 | 最低使用温度+/-3 | 7 | 基準温度+/-2 | 8 | 最高使用温度+/-3 |
| 段階 | 温度(°C) | 電圧印加 (Vdc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基準温度+/-2 | 印加なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 最低使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 最高使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 基準温度+/-2 | 定格電圧の50%の 直流電圧印加 (B1, R1のみ適用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 最低使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 基準温度+/-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 最高使用温度+/-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 固着性 | 端子電極のはく離及びその他の異常がないこと。 | | 試料を図3の試験基板にはんだ付けする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>加圧力 (N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM02</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GRM03</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GRM15/GRM18</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>GRM21/GRM31/GRM32</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> 保持時間 : 10+/-1s 加圧方向 : 試験基板に並行で試料側面に対して垂直 | 形式 | 加圧力 (N) | GRM02 | 1 | GRM03 | 2 | GRM15/GRM18 | 5 | GRM21/GRM31/GRM32 | 10 | | | | | | | | | | |
| 形式 | 加圧力 (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRM02 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRM03 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRM15/GRM18 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRM21/GRM31/GRM32 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 項目 | 規格値 | | 試験条件 (関連規格: JIS C 5101, IEC60384) | |
|----|--------------|--------------|--|--|--|
| | | 温度補償用 | 高誘電率系 | | |
| 15 | 高温高湿 (定常) | 外観 | 著しい異常のないこと。 | | 試験を図3の試験基板にはんだ付けする。 試験温度 : 40+/-2°C 試験湿度 : 90%RH to 95%RH 試験時間 : 500+/-12h 印加電圧 : 定格電圧 充放電電流 : 50mA以下 放置時間 : 24+/-2h |
| | | 静電容量 変化率 | +/-7.5%, +/-0.75pF いずれか大きい値以内 | +/-12.5%以内 | |
| | | Qまたは 誘電正接 | 30pF以上 : Q≥200 30pF未満 : Q≥100+10C/3 C:公称静電容量(pF) | 定格電圧100Vdc:0.05以下 (C<0.068μF) :0.075以下 (C≥0.068μF) 定格電圧50/35/25Vdc:0.05以下 定格電圧16/10Vdc:0.05以下 定格電圧6.3/4Vdc:0.075以下 (C<3.3μF) :0.125以下 (C≥3.3μF) | |
| | | 絶縁抵抗 | 500MΩ、25Ω・Fいずれか小さい値以上 | | |
| 16 | 耐久性 | 外観 | 著しい異常のないこと。 | | 試験を図3の試験基板にはんだ付けする。 試験温度 : 最高使用温度+/-3°C 試験時間 : 1000+/-12h 印加電圧 : 定格電圧×200% 充放電電流 : 50mA以下 放置時間 : 24+/-2h 初期値測定(高誘電率系のみ適用): 電圧処理 [最高使用温度+/-3°C、定格電圧の200%、 1h] 後、室温に24+/-2h放置し測定 |
| | | 静電容量 変化率 | +/-3%, +/-0.3pF いずれか大きい値以内 | +/-12.5%以内 | |
| | | Qまたは 誘電正接 | 30pF以上 : Q≥350 10pF以上30pF未満 : Q≥275+5C/2 10pF未満 : Q≥200+10C C:公称静電容量(pF) | 定格電圧100Vdc:0.05以下 (C<0.068μF) :0.075以下 (C≥0.068μF) 定格電圧50/35/25Vdc:0.05以下 定格電圧16/10Vdc:0.05以下 定格電圧6.3/4Vdc:0.075以下 (C<3.3μF) :0.125以下 (C≥3.3μF) | |
| | | 絶縁抵抗 | 1000MΩ、50Ω・Fいずれか小さい値以上 | | |


表A 各温度における静電容量変化率 (単位: %)

| 特性 | 温度 | -55°C | | -25°C | | -10°C | |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 最高値 | 最低値 | 最高値 | 最低値 | 最高値 | 最低値 |
| 2C/0C | | 0.82 | -0.45 | 0.49 | -0.27 | 0.33 | -0.18 |
| 3C | | 1.37 | -0.9 | 0.82 | -0.54 | 0.55 | -0.36 |
| 4C | | 2.56 | -1.88 | 1.54 | -1.13 | 1.02 | -0.75 |
| 2P | | — | — | 1.32 | 0.41 | 0.88 | 0.27 |
| 3P | | — | — | 1.65 | 0.14 | 1.1 | 0.09 |
| 4P | | — | — | 2.36 | -0.45 | 1.57 | -0.3 |
| 2R | | — | — | 1.7 | 0.72 | 1.13 | 0.48 |
| 3R | | — | — | 2.03 | 0.45 | 1.35 | 0.3 |
| 4R | | — | — | 2.74 | -0.14 | 1.83 | -0.09 |
| 2S | | — | — | 2.3 | 1.22 | 1.54 | 0.81 |
| 3S | | — | — | 2.63 | 0.95 | 1.76 | 0.63 |
| 4S | | — | — | 3.35 | 0.36 | 2.23 | 0.24 |
| 2T | | — | — | 3.07 | 1.85 | 2.05 | 1.23 |
| 3T | | — | — | 3.4 | 1.58 | 2.27 | 1.05 |
| 4T | | — | — | 4.12 | 0.99 | 2.74 | 0.66 |
| 3U | | — | — | 4.94 | 2.84 | 3.29 | 1.89 |
| 4U | | — | — | 5.65 | 2.25 | 3.77 | 1.5 |
| 1X | | — | — | — | — | — | — |

耐プリント板曲げ性

・試験用基板

材質 : JIS C 6484
 プリント配線板用銅張積層板(ガラス布基材エポキシ樹脂)
 厚さ : 1.6mm 但し、GRM02/GRM03/GRM15は0.8mm
 銅はく厚さ : 0.035mm
 ■ : ソルダレジスト (はんだ耐熱性樹脂を塗布)

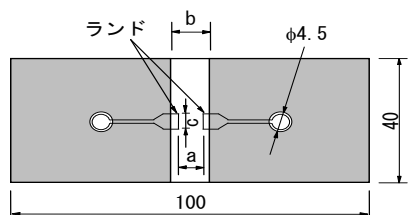

| 形式 | 寸法 (mm) | | |
|-------|---------|------|------|
| | a | b | c |
| GRM02 | 0.2 | 0.56 | 0.23 |
| GRM03 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| GRM15 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| GRM18 | 1.0 | 3.0 | 1.2 |
| GRM21 | 1.2 | 4.0 | 1.65 |
| GRM31 | 2.2 | 5.0 | 2.0 |
| GRM32 | 2.2 | 5.0 | 2.9 |

図1 (単位:mm)

- ・はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu (無鉛はんだ)
- ・加圧方法

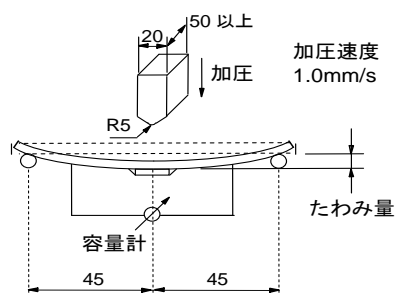



図2 (単位:mm)

固着性、振動、はんだ耐熱性(リフロー方法)、温度急変、高温高湿(定常)、耐久性

・試験用基板

材質 : JIS C 6484
 プリント配線板用銅張積層板(ガラス布基材エポキシ樹脂)
 厚さ : 1.6mm または 0.8mm
 銅はく厚さ : 0.035mm

- ・はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu (無鉛はんだ)
- ・ランド寸法図

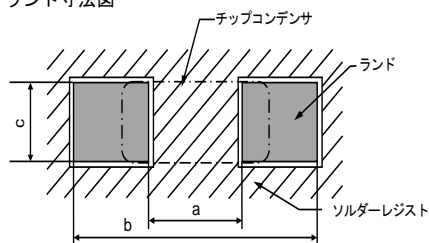

| 形式 | 寸法 (mm) | | |
|-------|---------|------|------|
| | a | b | c |
| GRM02 | 0.2 | 0.56 | 0.23 |
| GRM03 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| GRM15 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| GRM18 | 1.0 | 3.0 | 1.2 |
| GRM21 | 1.2 | 4.0 | 1.65 |
| GRM31 | 2.2 | 5.0 | 2.0 |
| GRM32 | 2.2 | 5.0 | 2.9 |

図3

1. テーピング包装 (包装記号: D/E/W/L/J/F/K)


1.1 包装個数: 個/リール

| 形式 | φ180mmリール | | | φ330mmリール | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 紙テープ | | プラスチックテープ | 紙テープ | プラスチックテープ |
| | 包装記号: D/E | 包装記号: W | 包装記号: L | 包装記号: J/F | 包装記号: K |
| GRM01 | | | 50000 (W4P1) | | |
| GRM02 | | | 40000 (W4P1) | | |
| GRM03 | 2 | 15000 (W8P2) | | 50000 (W8P2) | |
| | 3 | 15000 (W8P2) | 30000 (W8P1) | 50000 (W8P2) | |
| | 5 | 10000 (W8P2) | | 50000 (W8P2) | |
| GRM15 | 2 | 20000 (W8P2) | | 50000 (W8P2) | |
| | 3/X | 10000 (W8P2) | | 50000 (W8P2) | |
| | 5 (LWT寸法公差±0.05) | 10000 (W8P2) | 20000 (W8P1) | 50000 (W8P2) | |
| | 5 (LWT寸法公差±0.1以下) | 10000 (W8P2) | | 40000 (W8P2) | |
| | 5 (LW寸法公差±0.1以上かつT寸法公差±0.2) | 10000 (W8P2) | | 50000 (W8P2) | |
| | 5 (LW寸法公差±0.2かつT寸法0.5 +0/-) | 10000 (W8P2) | | | |
| GRM18 | 4000 | | | 10000 | |
| GRM21 | 6 | 4000 | | 10000 | |
| | 9 | 4000 | 3000 | 10000 | 10000 |
| | A/B | | 3000 | | 10000 |
| GRM31 | 6/9 | 4000 | | 10000 | |
| | M/X | | 3000 | | 10000 |
| | C | | 2000 | | 6000 |
| GRM32 | 9 | 4000 | | 10000 | |
| | A/M | | 3000 | | 10000 |
| | N | | 2000 | | 8000 |
| | C | | 2000 | | 6000 |
| | R/D/E | | 1000 | | 4000 |
| GRM43 | M | | 1000 | | 5000 |
| | N/R/D | | 1000 | | 4000 |
| | E | | 500 | | 2000 |
| | S | | 500 | | 1500 |
| GRM55 | M | | 1000 | | 5000 |
| | N/C/R/D | | 1000 | | 4000 |
| | E | | 500 | | |
| | F | | 300 | | 1500 |

1.2 テーピング寸法図

(1) GRM01/GRM02 <プラスチックテープ W4P1 包装記号:L>

(単位: mm)

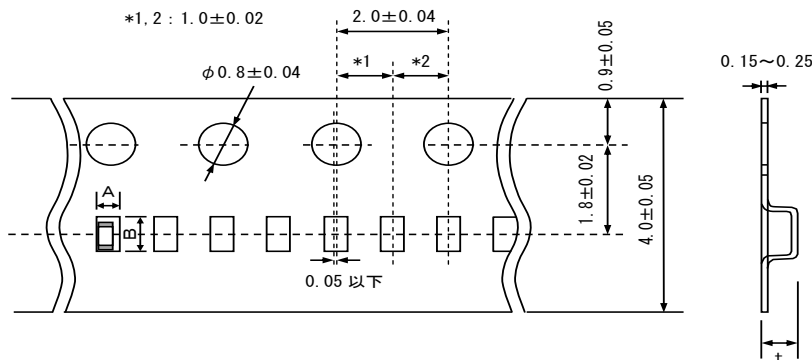


| 形式 | | 寸法(チップ) | | | A *3 | B *3 | t |
|-------|---|------------|-------------|-------------|-------|------|-------|
| | | L | W | T | | | |
| GRM01 | 1 | 0.25±0.013 | 0.125±0.013 | 0.125±0.013 | 0.145 | 0.27 | 0.4以下 |
| GRM02 | 2 | 0.4±0.02 | 0.2±0.02 | 0.2±0.02 | 0.23 | 0.43 | 0.5以下 |
| | | 0.4±0.05 | 0.2±0.05 | 0.2±0.05 | 0.26 | 0.46 | |

*3 参考値

(2) GRM03/GRM15 <紙テープ W8P2 包装記号:D/E/J/F>

(単位:mm)

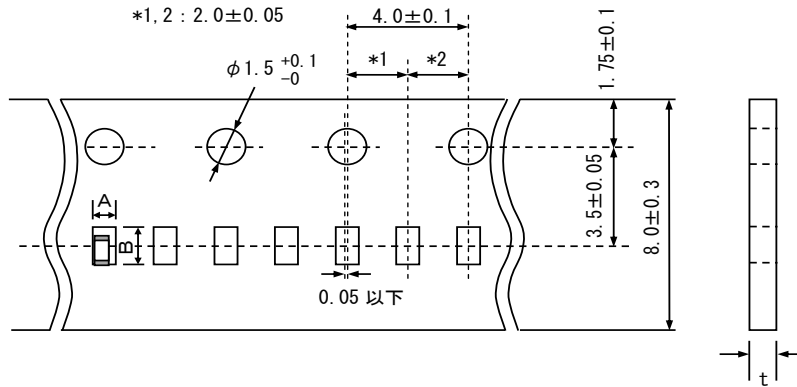


| 形式 | 寸法(フィッ) | | | A *3 | B *3 | t | |
|-------|---------|----------|----------|-----------------|------|------|-------|
| | L | W | T | | | | |
| GRM03 | 2 | 0.6±0.03 | 0.3±0.03 | 0.2 +0.02/-0.04 | 0.37 | 0.67 | 0.5以下 |
| | 3 | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.03 | | | |
| | 5 | 0.6±0.09 | 0.3±0.09 | 0.3±0.05 | 0.39 | 0.69 | 0.6以下 |
| GRM15 | 2 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.2 +0.02/-0.04 | 0.65 | 1.15 | |
| | X | | | 0.25±0.05 | | | |
| | 3 | 1.0±0.2 | 0.5±0.2 | 0.3±0.03 | 0.78 | 1.29 | |
| | 5 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.65 | 1.15 | |
| | | 1.0±0.07 | 0.5±0.07 | 0.5±0.07 | 0.70 | 1.20 | |
| | | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.72 | 1.25 | |
| | | 1.0±0.15 | 0.5±0.15 | 0.5±0.15 | 0.78 | 1.29 | |
| | | 1.0±0.2 | 0.5±0.2 | 0.5 +0/-0.1 | 0.78 | 1.29 | |
| | | | 0.5±0.2 | | | | |
| | | | 0.5±0.05 | | | | |

*3 参考値

(3) GRM033/GRM155 <紙テープ W8P1 包装記号:W>

(単位:mm)


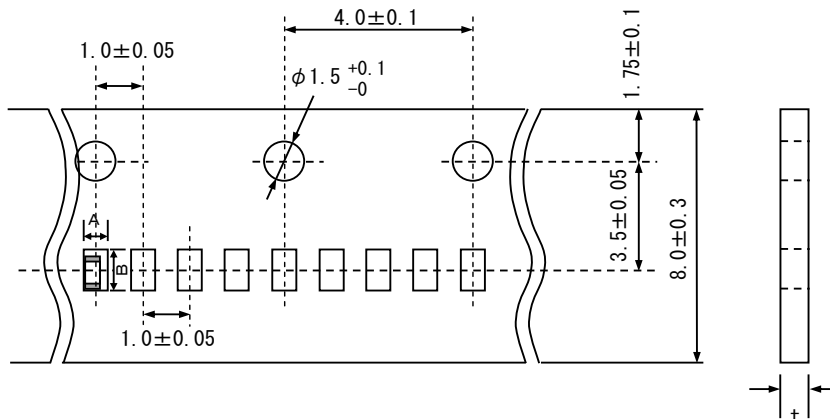


| 形式 | 寸法(フィッ) | | | A *3 | B *3 | t | |
|-------|---------|----------|----------|----------|------|------|-------|
| | L | W | T | | | | |
| GRM03 | 3 | 0.6±0.03 | 0.3±0.03 | 0.3±0.03 | 0.37 | 0.67 | 0.5以下 |
| | | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.39 | 0.69 | |
| | | 0.6±0.09 | 0.3±0.09 | 0.3±0.09 | 0.44 | 0.74 | 0.6以下 |
| GRM15 | 5 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.65 | 1.15 | 0.8以下 |

*3 参考値

(4) GRM18/21/31/32


(単位: mm)

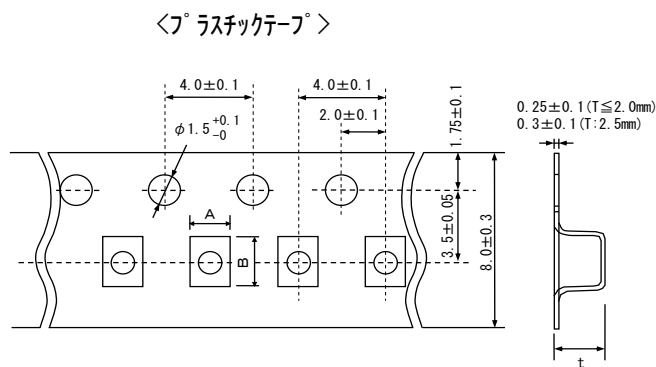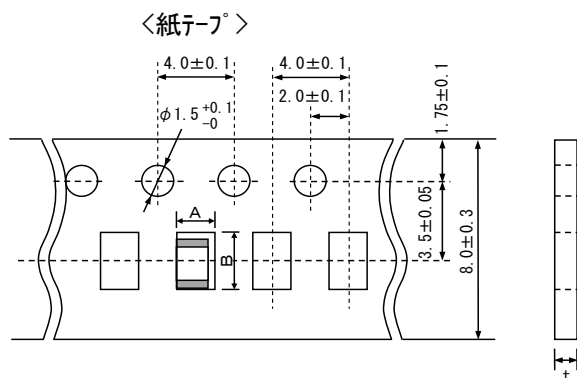

| 形式 | 寸法(チップ) | | | A | B | t | テープ寸法図 | |
|---------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | L | W | T | | | | | |
| GRM18 | 5 | 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.5 +0/-0.1 | 1.05±0.10 | 1.85±0.10 | 紙テープ | |
| | | 1.6±0.2 | 0.8±0.2 | 0.5±0.05 | 1.10±0.10 | 2.00±0.10 | | |
| | 6 | 0.6 +0/-0.1 | 0.8以下 | | | | | |
| | | 0.7±0.1 | | | | | | |
| | | 0.8±0.1 | | | | | | |
| 8 | 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.8±0.1 | 1.05±0.10 | 1.85±0.10 | | | |
| | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 1.10±0.10 | 2.00±0.10 | | | |
| | 1.6±0.2 | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | | | | | |
| GRM21 | 6 | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 0.6±0.1 | 1.55±0.15 | 2.30±0.15 | 紙テープ | |
| | | | | 0.6 +0/-0.15 | | | | |
| | | | | 0.85±0.05 | | | | |
| | | | | 0.85±0.1 | | | | |
| | 9 | 2.0±0.15 | 1.25±0.15 | 0.85 +0.15/-0.1 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | | |
| | | | | 0.85 +0/-0.2 | | | | |
| | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.85±0.1 | 1.45±0.20 | 2.25±0.20 | | | |
| | | | 0.85 +0.15/-0.05 | | | | | |
| | A | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 1.0 +0/-0.2 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | | プラスチックテープ |
| | | | | 1.0±0.2 | | | | |
| 2.0±0.2 | | 1.25±0.2 | 1.25±0.1 | 1.45±0.20 | 2.25±0.20 | | | |
| | | | 1.25±0.1 | | | | | |
| B | | 2.0±0.15 | 1.25±0.15 | 1.25±0.15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | | |
| | | | | 1.25±0.2 | | | | |
| GRM31 | 6 | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 0.6±0.1 | 2.00±0.20 | 3.60±0.20 | 紙テープ | |
| | | | | 0.85±0.1 | | | | |
| | 9 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.25±0.1 | 1.90±0.20 | 3.50±0.20 | | |
| | | | | 1.15±0.1 | | | | |
| | B | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 1.15±0.15 | 2.80±0.20 | 3.60±0.20 | プラスチックテープ | |
| 1.2±0.1 | | | | | | | | |
| 1.6±0.2 | | | | | | | | |
| X | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 2.10±0.20 | 3.60±0.20 | | | |
| | | | 1.6±0.3 | | | | | |
| GRM32 | 9 | 3.2±0.3 | 2.5±0.2 | 1.6±0.3 | 2.80±0.20 | 3.60±0.20 | 紙テープ | |
| | | | | 1.6±0.3 | | | | |
| | | | | 0.85 +0.15/-0.05 | | | | |
| | | | | 1.0 +0/-0.2 | | | | |
| | | | | 1.15±0.1 | | | | |
| | | | | 1.35±0.15 | | | | |
| | | | | 1.6±0.2 | | | | |
| | | | | 1.8±0.2 | | | | |
| 2.0±0.2 | | | | | | | | |
| C | 3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 2.80±0.20 | 3.60±0.20 | プラスチックテープ | | |
| | | | 2.5±0.2 | | | | | |
| D | 3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 2.80±0.20 | 3.60±0.20 | | | |
| | | | 2.5±0.2 | | | | | |
| E | 3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 2.80±0.20 | 3.60±0.20 | | | |
| | | | 2.5±0.2 | | | | | |

(5) GRM43/GRM55

(単位: mm)

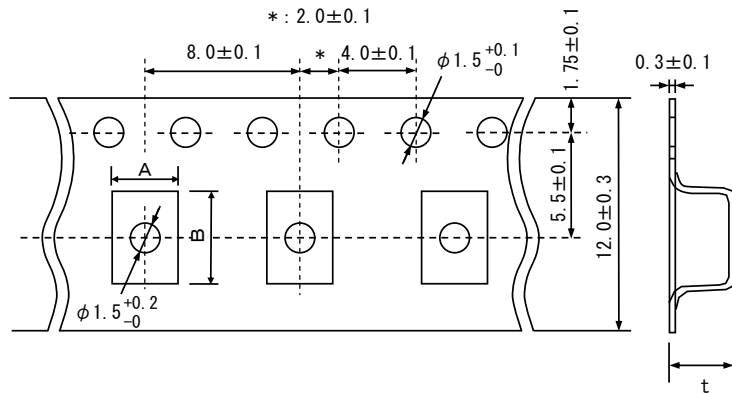

| 形式 | 寸法(チップ) | | | A *1 | B *1 | t |
|-------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| | L | W | T | | | |
| GRM43 | M | 4.5±0.4 | 3.2±0.3 | 3.6 | 4.9 | 1.15±0.1 |
| | N | | | | | 1.35±0.15 |
| | R | | | | | 1.8±0.2 |
| | D | | | | | 2.0±0.2 |
| | E | | | | | 2.5±0.2 |
| | S | | | | | 2.8±0.2 |
| GRM55 | M | 5.7±0.4 | 5.0±0.4 | 5.2 | 6.1 | 1.15±0.1 |
| | N | | | | | 1.35±0.15 |
| | C | | | | | 1.6±0.2 |
| | R | | | | | 1.8±0.2 |
| | D | | | | | 2.0±0.2 |
| | E | | | | | 2.5±0.2 |
| | F | | | | | 3.2±0.2 |

*1 参考値

(単位:mm)

図1 チップ 詰め状態

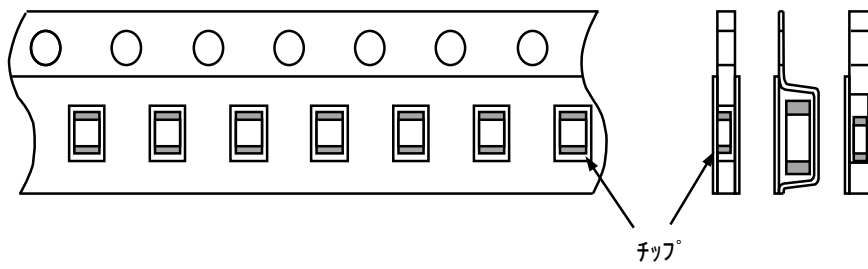


図2 リール寸法



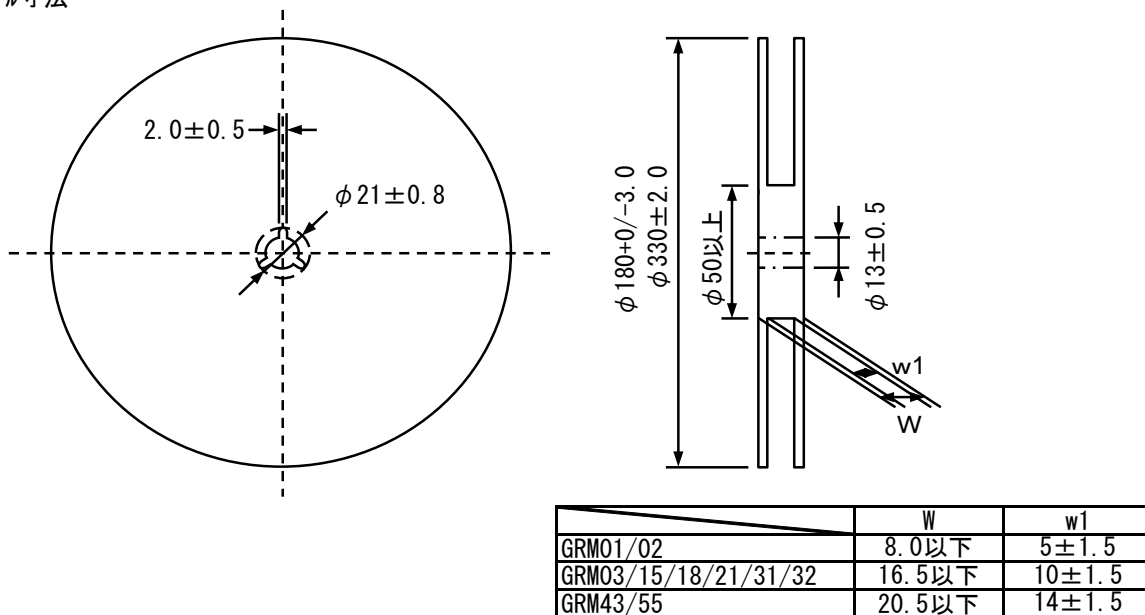


図3 テープング図

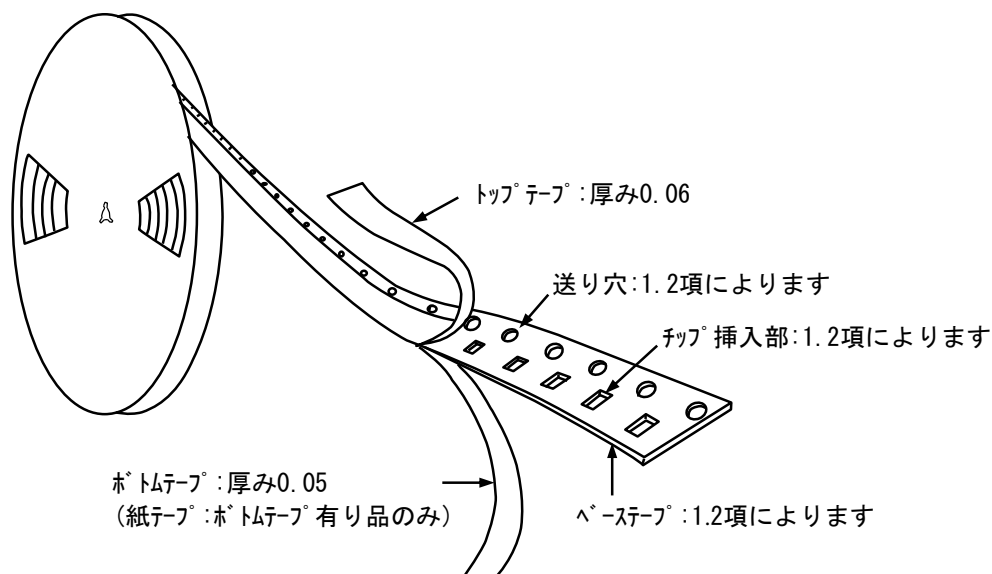

- 1.3 コンテナのテープングは、図3のような右巻きとします。
(テープの端を手前に取り出したとき、送り穴が右側となります。)

- 1.4 テープには、下図のように、リーダー部及び空部を設けています。

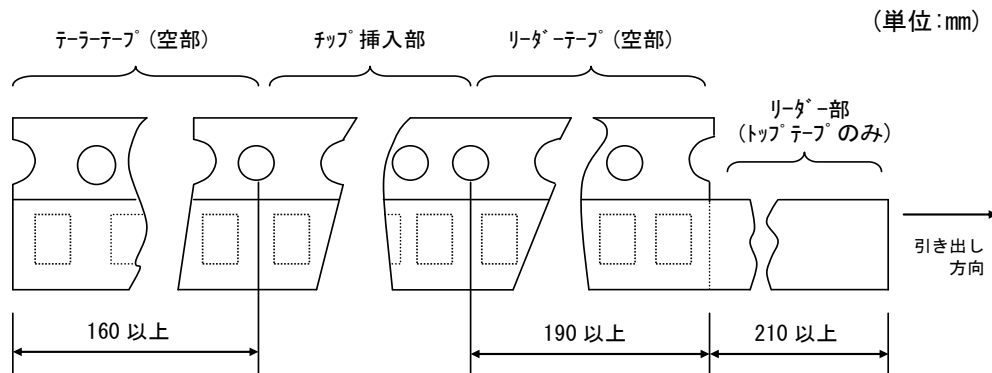

- 1.5 累積ピッチ: $10 \times$ 送り穴ピッチ = 20 ± 0.3 mm (GRM01/02)
 40 ± 0.3 mm (GRM03以上)

- 1.6 テープの中のチップは、図3のようにトップテープをテープに張り付けることにより封入されています。
チップの封入された状態が図1です。

- 1.7 リーダーテープの先端の5ピッチ以上は、トップテープとベーステープの張り付けは行いません。


- 1.8 ベーステープ及びトップテープにはつなぎ目がありません。

- 1.9 キャビティ内部にはバリがありません。

- 1.10 トップテープ 引張り強度 破断強度 5N以上
ボトムテープ 引張り強度 破断強度 5N以上 (紙テープ: ボトムテープ 有り品のみ)

- 1.11 リールは、樹脂製を使用し外観及び寸法は図2のとおりとします。
尚、材料及び寸法については、改良のため、変更されることがあります。

- 1.12 トップテープの剥離強度は、 0.1 N \sim 0.6 N*です。このときの剥離方法は下図のとおりです。
*GRM01/02/03: 0.05 N \sim 0.5 N

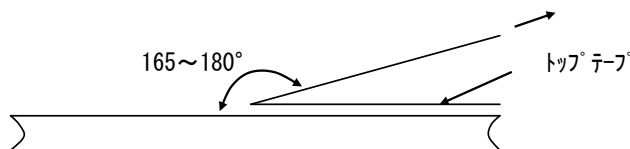

- 1.13 リールの外側には、ラベルを貼り付け、貴社品番、弊社品番、弊社名、出荷検査番号及び数量を表示します。

■用途の限定

当製品について、その故障や誤作動が、人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器
 ⑤医療機器 ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器
 ⑧防災/防犯機器 ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

■保管・使用環境

1. チップ積層セラミックコンデンサ（以下コンデンサと呼ぶ）を保管する場合、条件によって性能に影響を与える場合があります。

1-1. コンデンサは、室内温度5～40℃、相対湿度20～70%の環境下で保管してください。

(1) 高温高湿環境下では端子電極の酸化によるはんだ付け性の低下や、テーピング、パッケージングなどの性能劣化が加速される場合がありますので、保管温度、湿度を守ってください。

また、長期間の保管は電極の酸化が起こりますので、納入後6ヶ月以内に使用してください。

(2) 6ヶ月を超える場合は、はんだ付け性を確認の上、使用してください。

保管中は、最小包装単位は開封することなく、当初の包装の状態で保管してください。

短時間であっても、上記の温度および湿度条件から外れないようにしてください。

1-2. 大気中または雰囲気中の有害ガスによって、端子電極のはんだ付け性の劣化など信頼性を著しく低下させる可能性があります。

コンデンサは、腐食性ガス（硫化水素、二酸化イオウ、塩素、アンモニアなど）の雰囲気を避けて保管してください。

1-3. 直射日光による端子電極の光化学変化や急激な湿度変化による結露から、はんだ付け性の劣化や性能劣化にいたる場合があります。

コンデンサは、直射日光や結露する場所に保管しないでください。

■定格上の注意

1. 温度変化によるコンデンサの特性

1. コンデンサは温度変化によって、電気的特性が変化します。

1-1. コンデンサには、温度依存性を持った誘電体磁器を使用しているため、使用温度範囲が広い場合は、静電容量が大幅に変化する場合があります。


静電容量を確保するためには、次のことを確認してください。

(1) 実動作使用温度範囲を狭めて、温度による静電容量変化率をおさえてください。

(2) 温度特性は、周囲温度が定格温度以下であっても、温度が変化すると、静電容量も変化する場合があります。高誘電率系コンデンサを時定数回路など静電容量許容範囲の狭い回路に使用される場合には、温度特性を十分に考慮いただき、実使用条件、および実機にて、諸特性を十分にご確認ください。


[静電容量 - 温度特性 R(R1) 特性の例]

試料：0.1 μ F 定格電圧DC50V

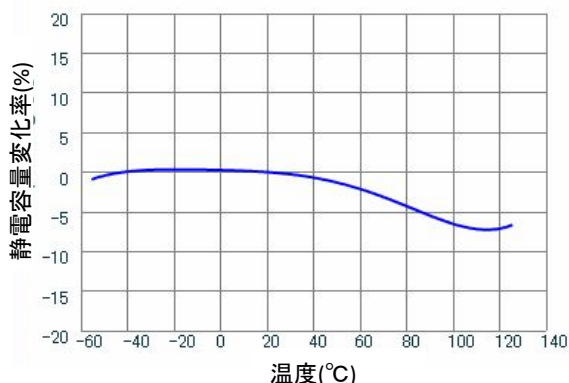

[静電容量 - 温度特性 B(B3) 特性の例]

試料：22 μ F 定格電圧DC4V

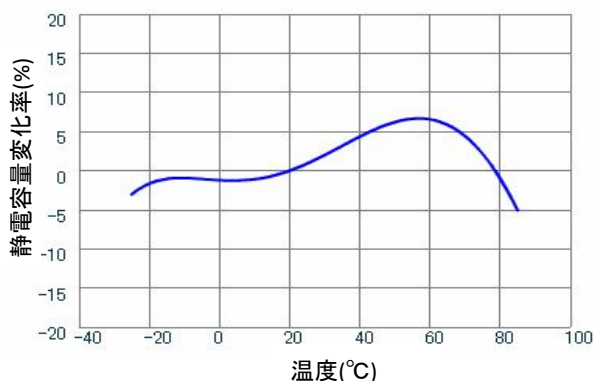


2. 静電容量測定

1. コンデンサは、その静電容量を得るために測定条件が規定されています。
 - 1-1. 静電容量の大きなコンデンサの場合、測定器によって、コンデンサに設定した測定電圧が印加されず、測定結果の値が低く表示されることがあります。
コンデンサに所定の測定電圧が印加されているか確認してください。
 - 1-2. 高誘電率系コンデンサは、交流電圧によって静電容量が変化します。
コンデンサの静電容量測定は、規定の測定条件にて実施してください。

3. 印加電圧

1. コンデンサには、定格電圧を設定しています。
 - 1-1. コンデンサの端子間に印加される電圧は、定格電圧以下としてください。
 - (1) 直流電圧に交流成分が重畳されている場合は、尖頭電圧の和 (Zero-to-peak 電圧) を定格電圧以下にしてください。交流電圧またはパルス電圧の場合は、尖頭電圧の和 (Peak-to-peak 電圧) を定格電圧以下にしてください。
 - (2) 機器の通常の使用状態における印加電圧の他に、異常電圧 (サージ電圧、静電気、スイッチON-OFF時のパルスなど) の印加の可能性についても確認し、定格電圧以下にしてください。

直流電圧で定格電圧が規定されているコンデンサに印加される電圧の例

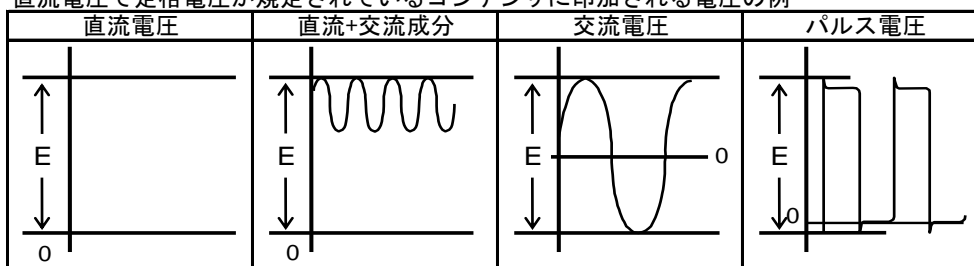

(E : 最大可能印加電圧=DC 定格電圧)

- 1-2. 過電圧が印加された場合
コンデンサに過電圧が印加されると、誘電体の絶縁破壊による電氣的ショートが発生する場合があります。
なお、不具合にいたるまでの時間は、印加電圧および周囲温度によって異なります。

4. 印加電圧の種類および自己発熱温度


1. 交流電圧またはパルス電圧が連続印加され、コンデンサに大きな電流が流れるような使用条件かを確認してください。直流定格電圧品を交流電圧回路またはパルス電圧回路で使用する場合、交流電流またはパルス電流が流れるため、自己発熱を確認してください。
コンデンサの表面温度は、自己発熱による温度上昇も含み使用温度上限以内になるように確認してください。
コンデンサを高周波電圧またはパルス電圧で使用すると、誘電体損失により発熱することがあります。

<定格電圧DC100V以下に適用>

- 1-1. 雰囲気温度25°Cの状態にて測定した時、製品本体の自己発熱が20°C以内、かつ実機でのコンデンサ表面温度が最高使用温度以内となるような負荷内でご使用ください。

[リップル(脈流)電流に対するチップ積層セラミックコンデンサの温度上昇(発熱)の例]
試料:R(R1)特性 10 μ F 定格電圧DC10V

リップル発熱特性

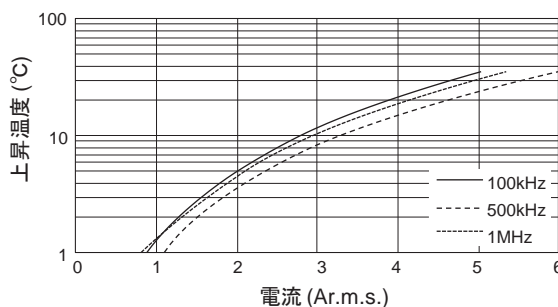

5. 直流電圧特性および交流電圧特性


- 高誘電率系コンデンサは、直流電圧印加によって静電容量が変化します。使用前には、この直流電圧特性を考慮して、コンデンサを選定してください。

1-1. コンデンサには、電圧依存性を持った誘電体磁器を使用しているため、直流印加電圧が高い場合は、静電容量が大幅に変化する場合があります。そのため、静電容量を確保するためには、次のことを確認してください。


- (1) 印加電圧による静電容量変化が許容範囲にあるかまたは制限されない用途であるか確認してください。
- (2) 直流電圧特性は、印加電圧が定格電圧以下であっても、電圧が高くなるにつれ、静電容量の変化率も大きく（減少）なります。高誘電率系コンデンサを、時定数回路など許容範囲の狭い静電容量を必要とする回路に使用される場合には、電圧特性を十分に考慮いただき、実使用条件、および実機にて、諸特性を十分にご確認ください。

- 高誘電率系コンデンサは、印加される交流電圧によって静電容量が変化します。使用前には、この交流電圧特性を考慮して、コンデンサを選定してください。

[直流電圧特性の例]
試料: R(R1) 特性 0.1 μ F 定格電圧DC50V

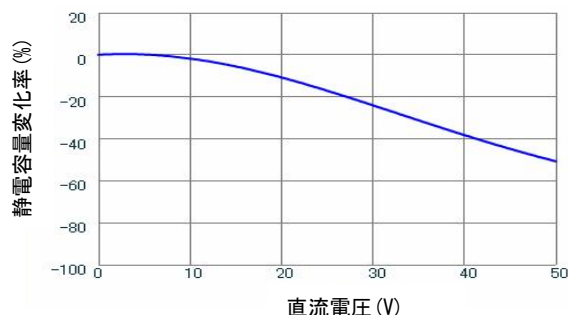


[交流電圧特性の例]
試料: X7R(R7) 特性 10 μ F 定格電圧DC6.3V

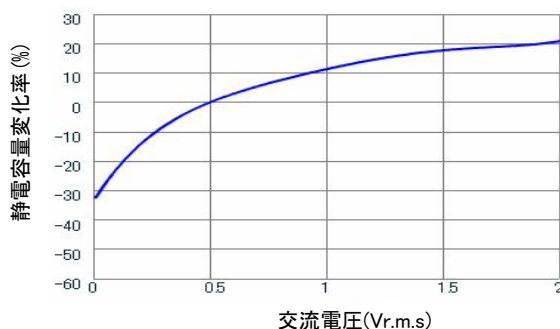

6. 静電容量の経時変化


- 高誘電率コンデンサには、静電容量の経時変化（エージング特性）があります。時定数回路などに使用する場合は、経時変化（エージング特性）を十分に考慮いただき、実使用条件、および実機にて、諸特性を十分にご確認ください。

[経時変化（エージング特性）の例]

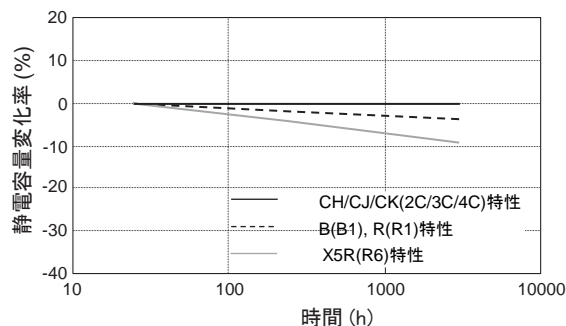

7. 振動または衝撃

- 振動または衝撃の種類もしくはそのレベルまたは共振の発生有無の確認が必要になります。共振が発生しない取り付けまたはコンデンサの端子に衝撃が加わらないような取り付けが必要になります。
- コンデンサに過度の機械的衝撃または振動が加わった場合、コンデンサに破損またはクラックが発生する場合があります。落下したコンデンサは、すでに品質が損なわれている場合が多く、故障危険率が高くなる場合がありますので、落下したコンデンサは使用しないでください。
- 実装後の基板の積み重ね保管または取り扱い時に、基板の角がコンデンサにあたり、その衝撃で破損やクラックが発生し、耐電圧不良や絶縁抵抗の低下などにいたる場合もあります。

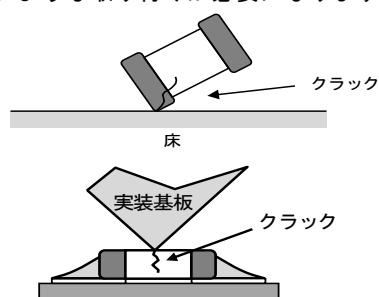


■実装上の注意

1. 部品配置

1. コンデンサを基板にはんだ付けした後の工程または取り扱い中に基板が曲がると、コンデンサに割れが発生することがあります。基板のたわみに対して極力ストレスが加わらないようにコンデンサ配置を確認する必要があります。

1-1. 基板のそり・たわみに対して極力ストレスが加わらないような部品配置にしてください。

[部品方向]

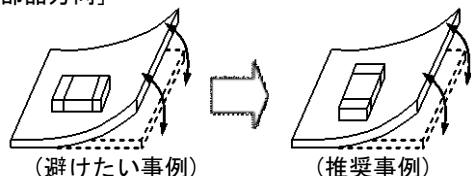


ストレスの作用する方向に対して
横向きに部品を配置してください。

[基板ブレイク近辺でのコンデンサ配置]

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。


| 対策内容 | ストレスの大小 |
|-------------------------------|------------|
| (1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。 | $A > D *1$ |
| (2) 基板分割部にスリットを入れる。 | $A > B$ |
| (3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。 | $A > C$ |

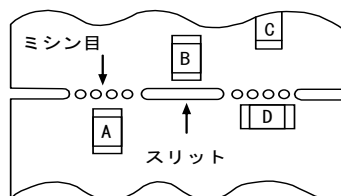

*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。
ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、 $A > D$ の関係が成り立ちません。

[ネジ穴近辺でのコンデンサ配置]

ネジ穴近辺にコンデンサを配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。

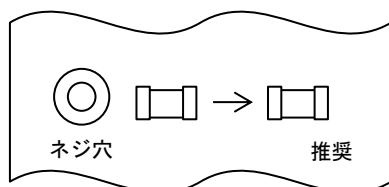

2. 実装前の確認

1. 機器に組み込んだコンデンサを取り外して、再使用することはできません。
2. コンデンサは、印加される電圧によって静電容量が変化するため、使用する直流、交流電圧によって静電容量の確認が必要になります。
3. コンデンサに過度な機械的衝撃が加わるか確認が必要になります。
4. コンデンサの静電容量、定格電圧、特性などを確認してから取り付ける必要があります。
5. 長期保管したコンデンサははんだ付け性を確認の上、使用する必要があります。
6. 長期放置した高誘電率系コンデンサは、経時変化により静電容量が低下している場合がありますので、静電容量を確認する前に熱処理をする必要があります。
7. Sn-Zn系はんだは、コンデンサの信頼性に悪影響を与えます。
Sn-Zn系はんだをご使用の際は、事前に当社までご連絡ください。

3. 実装機の調整


1. コンデンサを基板に実装する場合は、コンデンサ本体に次のような過度の衝撃荷重が加わらないことを確認する必要があります。

1-1. 吸着ノズルの下死点が低すぎる場合は、実装時、コンデンサに過大な力が加わり、割れの原因となるので、次のことを守ってください。


(1) 吸着ノズルの下死点は、基板のそりを矯正して、基板上面に設定し調整してください。

(2) 実装時のノズル圧力は、静荷重で1N~3Nとしてください。

[不適]

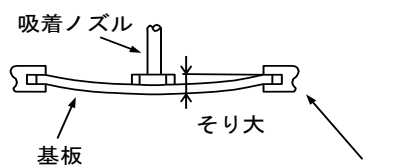

[適正]

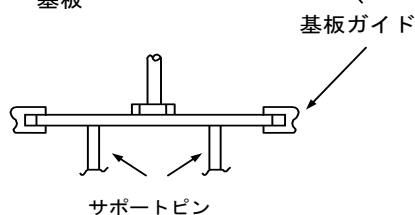

2. 吸着ノズルとシリンダ内壁の間に、ごみ、ほこりなどが入ると、ノズルが滑らかに動かず実装時にコンデンサへ過大な力が加わり、チップ割れの原因となります。
また、位置決め爪が摩耗してくると、位置決め時にコンデンサへ加わる力が一定でなくなり、かけの原因となります。
吸着ノズル、位置決め爪の保守、点検および交換は定期的に行ってください。

4-1. はんだ取り付け：リフローはんだ付け

1. コンデンサへ急激に熱を加えると、内部で大きな温度差による歪みが生じて、クラックの発生や耐基板曲げ性低下の原因となります。
 コンデンサのダメージを軽減するためにコンデンサおよび取り付け基板に必ず予熱を行ってください。
 予熱の条件は、はんだ温度とコンデンサ表面温度の温度差 ΔT が表1の範囲内となるようにしてください。
 ΔT が小さくなるほどコンデンサへの影響も小さくなります。
 また、チップ立ち、ずれ現象の防止にもなります。
2. 外部電極すず (Sn) めっき品の場合、すず (Sn) の融点より低い温度ではんだ付けを行うと、外部電極へのはんだ濡れ性が低下し、はんだ付け不良の原因となる場合があります。
 必ず実装評価を実施して、はんだ付け性をご確認ください。
3. はんだ付け直後に洗浄液に浸せきする際は、予熱温度差と同じように、冷却温度差が表1の ΔT を満足するように空冷過程を設けてください。

表1 許容温度差 ΔT

| シリーズ | チップ寸法 (L/W) コード | 温度差 |
|------|----------------------|-----------------------------------|
| GRM | 01/02/03/15/18/21/31 | $\Delta T \leq 190^\circ\text{C}$ |
| GRM | 32/43/55 | $\Delta T \leq 130^\circ\text{C}$ |

推奨条件

| 無鉛はんだ | |
|-------|---------------------|
| ピーク温度 | 240~260°C |
| 雰囲気 | 大気もしくは N_2 |

無鉛はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu


4. 適正はんだ盛り量

- 4-1. はんだ塗布厚が過剰になると、リフローはんだ付け時のはんだ盛り量が過剰となり、基板より機械的・熱的ストレスを受けやすく、チップ割れの原因となります。
- 4-2. はんだ塗布厚が過小になると、外部電極固着力不足を生じ、チップ脱落の原因となります。
- 4-3. はんだが滑らかに端面部まで上がっていることを確認してください。


基板反転

反転時に基板に異常な機械的衝撃が加わらないようにしてください。

[リフローはんだ付け標準条件]

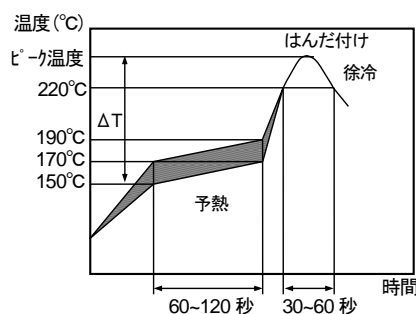

[リフローはんだ付け許容温度、時間]

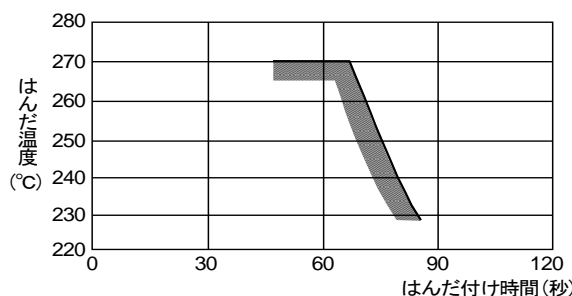

はんだ付けが繰り返される場合は、累積時間が上記時間を超えないようご注意ください。

4-2. はんだ取り付け：フローはんだ付け

1. 表2以外のコンデンサは、フローはんだ付けをしないでください。

表2 許容温度差 ΔT

| シリーズ | チップ寸法 (L/W) コード | 温度差 |
|------|-----------------|-------------------------------------|
| GRM | 18/21/31 | $\Delta T \leq 150^{\circ}\text{C}$ |

2. コンデンサへ急激に熱を加えると、内部で大きな温度差による歪みが生じて、クラックの発生や耐基板曲げ性低下の原因となります。

コンデンサのダメージを軽減するためにコンデンサおよび取り付け基板に必ず予熱を行ってください。

予熱の条件は、はんだ温度とコンデンサ表面温度の温度差 ΔT が表2の範囲内となるようにしてください。

ΔT が小さくなるほどコンデンサへの影響も小さくなります。

3. はんだ付け時間が長すぎる場合や、はんだ付け温度が高すぎる場合は、外部電極のクワレが発生し、固着力低下または容量低下などの原因となります。

4. はんだ付け直後に洗浄液に浸せきする際は、予熱温度差と同じように、冷却温度差が表2の ΔT を満足するように空冷過程を設けてください。

推奨条件


| | 無鉛はんだ |
|------------|----------------------|
| 予熱ピーク温度 | 100~120°C |
| はんだ付けピーク温度 | 250~260°C |
| 雰囲気 | 大気もしくはN ₂ |

無鉛はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu


5. 適正はんだ盛り量

5-1. フローはんだ付け時のはんだ盛り量が過多になると、基板より機械的・熱的ストレスを受けやすく、チップ割れの原因になります。


[フローはんだ付け標準条件]

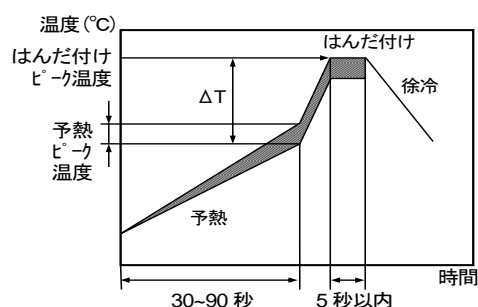

[フローはんだ付け許容温度、時間]

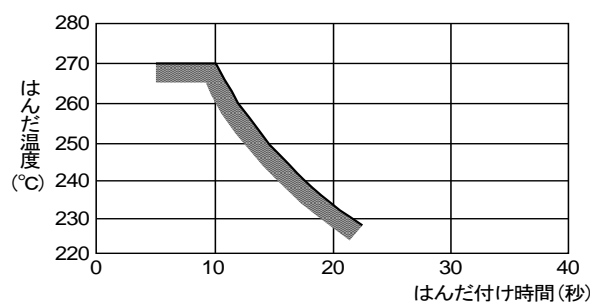

はんだ付けが繰り返される場合は、累積時間が上記時間を超えないようご注意ください。

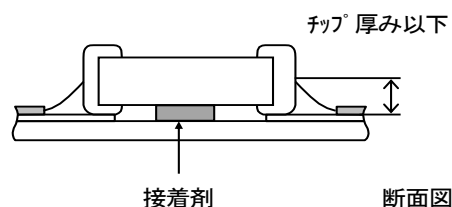

4-3. はんだ取り付け：はんだ付け部の修正

コンデンサへ急激に熱を加えると、内部で大きな温度差による歪みが生じて、クラック発生の原因となります。また、基板予熱温度やはんだフィレット形状によって、機械的・熱的ストレスを受けやすくなり、クラックの原因となります。はんだ量やフィレット形状は、1. 基板設計や下記3. 適正はんだ盛り量をご参照ください。

1. はんだコテを用いた修正

1-1. コンデンサのダメージを軽減するためにコンデンサおよび取り付け基板に必ず予熱を行ってください。

予熱温度が表3の範囲となるようにしてください。

予熱用加熱器具としては、ホットプレート、熱風式プリヒーター等があります。

1-2. はんだ取り付け後は徐冷を行ってください。

1-3. コテ修正はできるだけ短時間で作業してください。コテあて時間が長すぎる場合、端子電極のはんだクワレの発生につながる可能性があり、固着力低下などの原因となります。

表3

| シリーズ | チップ寸法(L/W)コード | コテ先温度 | 予熱温度 | 温度差 | 雰囲気 |
|------|----------------|---------|---------|-----------------------------------|-----|
| GRM | 03/15/18/21/31 | 350°C以下 | 150°C以上 | $\Delta T \leq 190^\circ\text{C}$ | 大気 |
| GRM | 32/43/55 | 280°C以下 | 150°C以上 | $\Delta T \leq 130^\circ\text{C}$ | 大気 |

*無鉛はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu

*コテ先温度及び予熱温度内で ΔT を管理してください。

2. スポットヒーターを用いた修正


はんだコテによる局所加熱と比較し、スポットヒーターによる熱風加熱は、部品および基板が全体的に加熱されるため、熱衝撃が緩和される傾向にあります。また、高密度実装基板の場合、部品へ直接はんだコテが触れる心配も回避することができます。

2-1. スポットヒーターの熱風出口から部品までの距離が近すぎる場合、熱衝撃により、クラックが発生する場合があります。そのため、表4の条件を目安としてください。

2-2. はんだフィレット形状を適正にするために、図1に示す方向角度で熱風を当てることを推奨します。


表4

| | |
|--------|----------------------------|
| 距離 | 5mm以上 |
| 熱風当て角度 | 45° ※図1 |
| 熱風温度 | 400°C以下 |
| 当て時間 | 10秒間以内(3216M以下:メートル法 寸法記号) |
| | 30秒間以内(3225M以上:メートル法 寸法記号) |

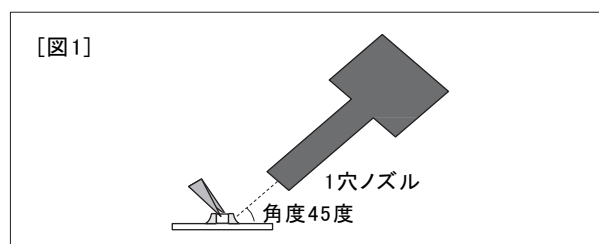

3. 適正はんだ盛り量

3-1. はんだが滑らかに端面部まで上がっていることを確認してください。はんだ付け時のはんだ盛り量が過多となった場合、基板より機械的・熱的ストレスを受けやすく、チップ割れの原因となります。はんだ盛り量が過小になると、外部電極固着力不足を生じ、チップ脱落の原因となります。

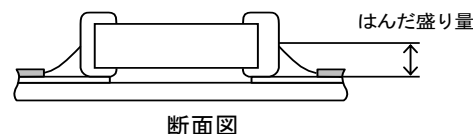

3-2. コテ先形状φ3mm以下をご使用ください。

また、コンデンサ自体にコテ先が触れないように実施してください。

3-3. はんだの種類は線径φ0.5mm以下（ヤニ入り系はんだ）をご使用ください。

5. 洗浄


超音波洗浄の際、出力が大きすぎると基板が共振し、基板の振動によりチップクラックやはんだ割れの原因となります。基板に直接振動が伝わらないようにしてください。

6. 基板検査

1. 実装後の基板でコンデンサを検査する際は、サポートピンや専用ジグでの基板の固定の有無を確認する必要があります。

1-1. テストプローブなどの圧力で基板がたわまないようにしてください。
 テストプローブの押し力により、基板がたわんでチップクラック、または、はんだ割れの原因となりますので、基板がたわまないよう基板裏面にサポートピンを設けてください。
 サポートピンは極力テストプローブに近づけてください。

1-2. 接触時の衝撃で基板が振動しないようにしてください。

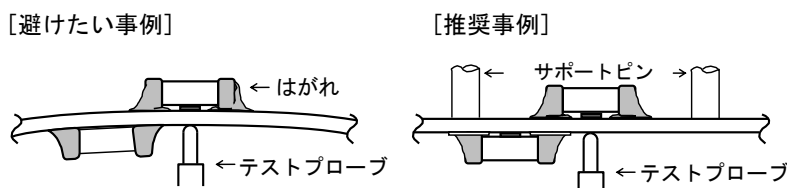

7. 基板分割

1. コンデンサを含む部品を実装後、基板分割作業の際には、基板にたわみやひねりなどのストレスを与えないように注意してください。

1-1. 基板を分割する際に、基板に次の図に示すようなたわみやひねりなどのストレスを与えると、コンデンサにクラックが発生する場合があります。クラックが入ったコンデンサは絶縁抵抗が低下し、ショートにいたる可能性があります。極力ストレスを加えないようにしてください。



2. 基板分割時は、事前に確認してください。

2-1. 基板を分割する際には、できるだけ基板に機械的ストレスが加わらないようにするため、手割りを避け、次の図に示す基板分割ジグまたは基板分割装置(ディスクカットやルータカットなど)を使用してください。下表および次項に注意事項についてまとめています。

| 基板分割方式 | 手割 ニッパ割 | (1) 基板分割ジグ | 基板分割装置 | |
|--------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | | | (2) ディスクカット | (3) ルータカット |
| 基板へのストレスの大きさ | 大 | 中 | 中 | 小 |
| 推奨 | × | △*□ | △*□ | ○ |
| 注意事項 | 手割、ニッパ割は大きなストレスが加わります。その他の方法をご使用ください。 | <ul style="list-style-type: none"> 基板ハンドリング 基板折り曲げ方向 コンデンサの配置 | <ul style="list-style-type: none"> 基板ハンドリング スリットの配置 V溝の設計 ブレードの配置 ブレードのライフ管理 | 基板ハンドリング |


*基板分割ジグやディスクカットをお使いの場合、下記の注意点を守っていただかないと大きな基板たわみストレスが発生し、コンデンサにクラックが入ります。可能であればルータカットをご使用ください。

(1) 基板分割ジグの例


【片面実装の場合】

基板分割ジグの概要を次に示します。推奨事例として、ジグに近い部分を持ち、コンデンサが実装されている方向に折ることで部品実装位置のストレスを最小にすることができます。また、避けたい事例として、ジグから遠い部分を持ち、コンデンサが実装されていない方向に基板を折ることで部品実装位置に大きなストレスが加わり、コンデンサにクラック発生のリスクが高くなります。

【ジグ概要】

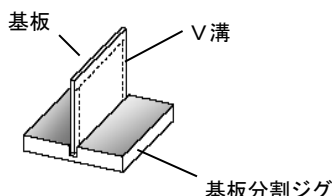

【手割】

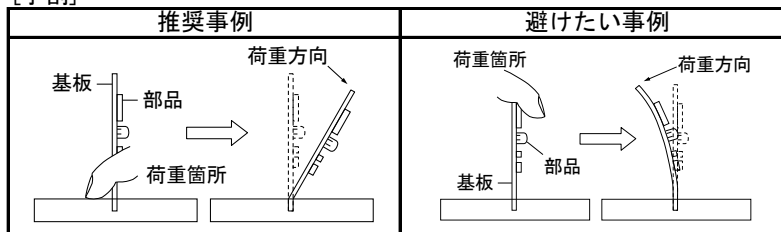

【両面実装の場合】

基板の両面に部品が実装されているため、上記の方法では、クラック発生のリスクを回避できません。このため、下記の対策を実施して部品にストレスが加わらないようにしてください。

(対策)

- ①ルータカット機の導入を検討してください。
ルータカット機の導入が難しい場合は、下記の対策を実施してください。(1. 部品配置の項参照)
- ②基板分割面に対して平行に部品を実装してください。
- ③基板分割面近くに部品を実装する場合は、部品近くの分割位置をスリットとしてください。
- ④基板分割位置より、部品の実装位置を離してください。

(2) ディスクカットの例


ディスクカット装置の概要を示します。また、原理図のように基板のV溝に支え刃とカット刃を沿うように合わせて、基板を分割します。

下記の場合、基板たわみストレスが加わりコンデンサにクラックが発生する原因となります。


- ①上下の刃が、上下、左右、前後にずれるなど、調整が適切でない場合
- ②V溝の角度が低い、V溝の深さが浅い、V溝が上下でずれている場合

V溝の深さが深すぎるとハンドリング時に破断する恐れがありますのでV溝の深さは基材の強度を考慮した上で適切に設計してください。


【装置概要】

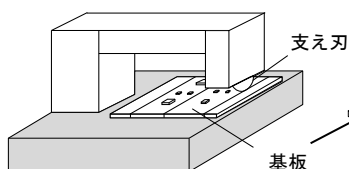

【原理図】

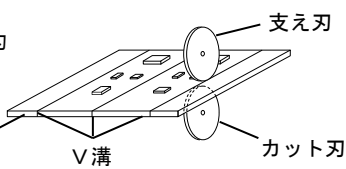

【断面図】

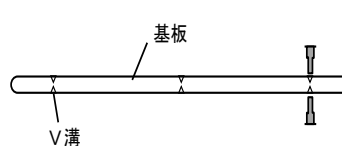

【ディスクカット】


| カット刃の推奨事例 | 避けたい事例 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 上下ずれ | 左右ずれ | 前後ずれ |
| | | | |
| 支え刃 カット刃 | 支え刃 カット刃 | 支え刃 カット刃 | 支え刃 カット刃 |

【V溝の設計】

| V溝設計の推奨事例 | 避けたい事例 | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|
| | 左右ずれ | 角度が低い | 深さが浅い | 深さが深い |
| | | | | |

(3) ルータカットの例

ルータカット装置では、高速回転するルータによって切削加工を行います。切削加工では基板がたわまないため基板へのストレスを抑えて基板分割を行うことができます。ルータカット装置へ基板を組み付ける時および取り外し時に、基板がたわまないように取り扱いください。

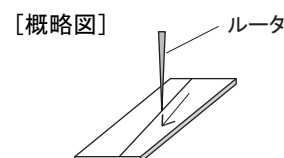

8. 組み付け作業

1. ハンドリング

コンデンサ実装後の基板を片手で取り扱うと基板たわみを生じる可能性があります。両手で基板の端をしっかりと持って取り扱いください。

コンデンサ実装後の基板を落下させてしまった場合、コンデンサにクラックが入る可能性があります。落下した基板上のコンデンサは品質が損なわれている恐れがありますので使用しないでください。


2. その他部品の取付

2-1. その他部品の実装

片面にコンデンサ実装後、裏面にその部品を実装する際には下記の点に注意してください。

吸着ノズル下死点の設定が低すぎる場合、裏面（下面）の実装済みコンデンサに基板たわみストレスが加わり、コンデンサにクラックが入る可能性があります。


- ・ノズル下死点を基板反り矯正後に基板上面に設定してください。
- ・定期的の下死点の確認と調整を行ってください。

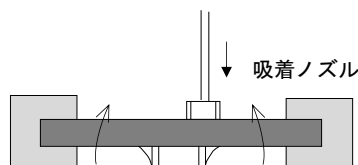

2-2. リード部品等の基板差し込み時

挿入部品（トランス、ICなど）の基板差し込み時に基板がたわむとクラックやはんだ割れの原因となります。下記の点に注意してください。

- ・リード挿入部の差し込み用穴を大きくし、挿入時の基板への応力を小さくしてください。
- ・サポートピンや専用ジグで基板を固定してください。
- ・基板が反らないように基板の下側より支持してください。基板のサポートピンを複数使用する場合、各々のサポートピンの高さに違いがないことを定期的を確認してください。



2-3. ソケットの差し込み/抜き取り時


基板自体がコネクタになっている場合、ソケットの差し込み/抜き取りによる基板たわみが生じる可能性があります。ソケットの差し込み/抜き取り時に基板が反らないような作業を設定してください。



2-4. ビス/ネジ締め時

シールド板の基板取り付けや、基板のシャーシへの取り付けの際のビス締めなどによって基板たわみを生じる可能性があります。下記の点に注意して作業を設定してください。

- ・基板が反らないような作業を設定してください。
- ・トルクの設定できるドライバーを使用し、ネジの締めすぎを防止してください。
- ・リフロー実装後などで基板が反ったりすることがあります。この基板をネジ締め時に強制的に平坦にすることでチップに応力を発生させることがあるのでご注意ください。

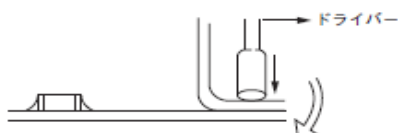

■その他

1. 機器稼動中

- 1-1. 機器稼動中は、コンデンサに直接触れないでください。
- 1-2. コンデンサの端子間を導電体でショートさせないでください。
また、酸、アルカリ水溶液などの導電性溶液を、コンデンサにかけないでください。
- 1-3. コンデンサを取り付けたセットの設置環境および移動環境を確認し、次の環境下では、機器は使用しないでください。
 - (1) コンデンサに、水分または油がかかる環境。
 - (2) コンデンサに、直接日光が当たる環境。
 - (3) コンデンサに、オゾン、紫外線および放射線が照射される環境。
 - (4) 腐食性ガス（硫化水素、二酸化イオウ、塩素、アンモニアなど）に晒される環境。
 - (5) 振動または衝撃条件がコンデンサのカタログまたは納入仕様書に規定の値を超える環境。
 - (6) 結露するような環境の変化。
- 1-4. 結露する環境下でご使用になる場合は、防湿対策を施してご使用ください。

2. その他

2-1. 万一の場合

- (1) コンデンサが異常に発熱したり、発煙、発火および異臭が発生した場合、すぐに機器の主電源を切って使用を中止してください。
コンデンサが異常に発熱したり、発煙、発火および異臭が発生した場合、電源から電力を供給し続けると、さらに、拡大する場合があります。
- (2) 異常発生直後に、コンデンサの近くに顔や手を近づけないでください。
コンデンサが高温になった場合、やけどの原因になります。

2-2. 廃棄

コンデンサを廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄品を渡し、焼却埋立処理を行ってください。

2-3. 回路設計

- (1) フェールセーフ機能の付加
落下や基板たわみによりクラックが入ったコンデンサは絶縁抵抗低下を起こし、ショートにいたる可能性があります。
万一、コンデンサがショートした場合に感電、発煙、発火の恐れがある回路でお使いの場合には、二次災害防止のためにヒューズなどのフェールセーフ機能を必ず設置してください。
- (2) 当シリーズは、安全規格認定品ではありません。安全規格用途には使用しないでください。

2-4. 備考

記載内容を逸脱して当製品を使用しますと最悪の場合ショートにいたり発煙・破片の飛散等を起こすことがあります。上述の諸注意事項は代表的なもので、特殊な実装条件については当社にお問い合わせください。使用条件は、組み立て後のコンデンサの信頼性を左右しますので最適条件を設定してください。当資料に記載されている特性グラフや関連データは、参考値であり保証値ではありません。

■ 定格上の注意

1. 使用環境温度

1. コンデンサには、使用温度範囲が設定されています。

1-1. 使用温度は、機器内の温度分布および季節的な温度変動要因も考慮し、それに応じた使用温度範囲の製品を選定する必要があります。

1-2. コンデンサは自己発熱する場合があります。
コンデンサの表面温度は、自己発熱分を含み、最高使用温度以下にする必要があります。

2. 周囲環境での腐食性ガスおよび溶剤

1. コンデンサには、周囲環境に対して制限があります。

1-1. 水または塩水がかかると回路的にショートします。また、端子が腐食したり水分が内部素子へ侵入することによって寿命が短くなったり、コンデンサの故障となる場合があります。

1-2. コンデンサの端子部が結露すると、上記と同様の現象が発生する場合があります。

1-3. 腐食性ガス（硫化水素、二酸化イオウ、塩素、アンモニアなど）や溶剤の揮発ガスに長期に晒されると、端子電極の酸化や腐食などによって特性劣化または絶縁劣化から破壊にいたる場合があります。

3. 圧電現象

1. 高誘電率系コンデンサを交流回路またはパルス回路で使用する場合、圧電現象（または電歪現象ともいう）により、ノイズや音が発生する場合があります。
また、コンデンサに振動や衝撃を加えるとノイズが発生する場合があります。

■実装上の注意

1. 基板設計

1. 基板パターン構成

1-1. コンデンサは部品本体が直接基板に実装されるため、基板のストレスを受けやすくなります。はんだ付け時にははんだ盛り量が過多となった場合は、機械的、熱的ストレスをよく受けやすく割れの原因となります。基板設計時には、はんだ盛り量過多にならないようパターン形状・寸法について配慮し設計してください。

1-2. 基板の材質、構造によってチップへの応力は異なります。実装に用いる基板とチップとの熱膨張係数が大きく異なる場合、熱膨張・収縮によりチップ割れの原因となります。ガラスフッ素基板、単層のガラスエポキシ基板に搭載される場合も、同様な理由によりチップ割れの原因となる可能性があります。

パターン分割による改善事例

| | 禁止事例 | 改善事例 |
|-------------|--|-------------------------|
| シャーシ近辺への配置 | <p>シャーシ はんだ 電極パターン 断面図</p> | <p>ソルダーレジスト 断面図</p> |
| リード付き部品との混載 | <p>リード付き部品のリード線 断面図</p> | <p>ソルダーレジスト 断面図</p> |
| リード付き部品の後付け | <p>はんだコテ 後付け部品のリード線 断面図</p> | <p>ソルダーレジスト 断面図</p> |
| 横置き配置 | | <p>ソルダーレジスト 断面図</p> |

2. ランド寸法

2-1. ランド面積を必要以上に大きくするとはんだ量が多くなりすぎて、基板の曲げなどの影響によりコンデンサが割れやすくなります。以下の表のランド寸法を参考に、実機にて適正値を確認してください。

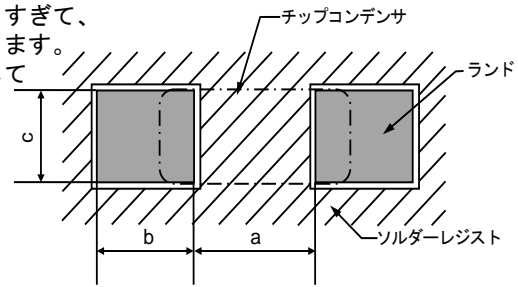


表1. フローはんだ付け
表2. リフローはんだ付け

表1 フローはんだ付け用ランド寸法例

| シリーズ | チップ寸法 (L/W) コード | チップ (L×W) | a | b | c |
|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|
| GRM | 18 | 1.6×0.8 | 0.6~1.0 | 0.8~0.9 | 0.6~0.8 |
| GRM | 21 | 2.0×1.25 | 1.0~1.2 | 0.9~1.0 | 0.8~1.1 |
| GRM | 31 | 3.2×1.6 | 2.2~2.6 | 1.0~1.1 | 1.0~1.4 |

フローはんだ付けは、チップサイズが1.6×0.8mmから3.2×1.6mmの製品のみ可能です。(単位:mm)

表2 リフローはんだ付け用ランド寸法例

| シリーズ | チップ寸法 (L/W) コード | チップ (L×W) (寸法公差) | a | b | c |
|------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| GRM | 01 | 0.25×0.125 | 0.10~0.11 | 0.07~0.12 | 0.125~0.145 |
| GRM | 02 | 0.4×0.2 | 0.16~0.2 | 0.12~0.18 | 0.2~0.23 |
| GRM | 03 | 0.6×0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.35 | 0.2~0.4 |
| GRM | 15 | 1.0×0.5 (±0.10以内) | 0.3~0.5 | 0.35~0.45 | 0.4~0.6 |
| | | 1.0×0.5 (±0.15/±0.20) | 0.4~0.6 | 0.4~0.5 | 0.5~0.7 |
| GRM | 18 | 1.6×0.8 (±0.10以内) | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | 0.6~0.8 |
| | | 1.6×0.8 (±0.15/±0.20) | 0.7~0.9 | 0.7~0.8 | 0.8~1.0 |
| GRM | 21 | 2.0×1.25 (±0.10以内) | 1.2 | 0.6 | 1.25 |
| | | 2.0×1.25 (±0.15) | 1.2 | 0.6~0.8 | 1.2~1.4 |
| | | 2.0×1.25 (±0.20) | 1.0~1.4 | 0.6~0.8 | 1.2~1.4 |
| GRM | 31 | 3.2×1.6 (±0.20以内) | 1.8~2.0 | 0.9~1.2 | 1.5~1.7 |
| | | 3.2×1.6 (±0.30) | 1.9~2.1 | 1.0~1.3 | 1.7~1.9 |
| GRM | 32 | 3.2×2.5 | 2.0~2.4 | 1.0~1.2 | 1.8~2.3 |
| GRM | 43 | 4.5×3.2 | 3.0~3.5 | 1.2~1.4 | 2.3~3.0 |
| GRM | 55 | 5.7×5.0 | 4.0~4.6 | 1.4~1.6 | 3.5~4.8 |

(単位:mm)


3. 基板設計

作業をする上で基板の大きさや材質により、発生するひずみ量が大きくなりますので、基板設計時に注意してください。

[基板厚み、長さ、幅などのひずみ量との関係]

$$\epsilon = \frac{3PL}{2Ewh^2}$$

荷重とひずみの関係

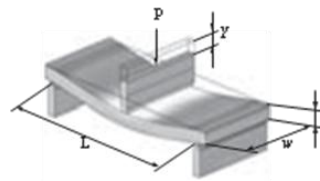


ϵ : 基板中央のひずみ量 (μst)
 L : 支点間距離(mm)
 w : 基板幅 (mm)
 h : 基板厚み (mm)
 E : 基板の弾性率 ($\text{N/m}^2=\text{Pa}$)
 Y : たわみ量 (mm)
 P : 荷重 (N)

荷重が一定の場合、下記の関係が成り立ちます。

- ・ 支点間距離 (L) が大きいほど、ひずみ量は大きくなります。
→ 支点間距離は、小さくしてください。
- ・ 弾性率 (E) が小さいほど、ひずみ量は大きくなります。
→ 弾性率は、大きくしてください。
- ・ 基板幅 (w) が小さいほど、ひずみ量は大きくなります。
→ 基板幅は、大きくしてください。
- ・ 基板厚み (h) が小さいほど、ひずみ量は大きくなります。
→ 基板厚みを大きくしてください。
基板厚みは、2乗で効くため、ひずみ量への影響が大きくなります。

2. 接着剤塗布

1. 接着剤塗布厚不足の場合、フローはんだ付け時にチップ脱落の原因となりますので、接着剤塗布量は、コンデンサの電極厚とランド厚とを考慮して十分な接着強度が得られるよう図のc寸法以上にしてください。

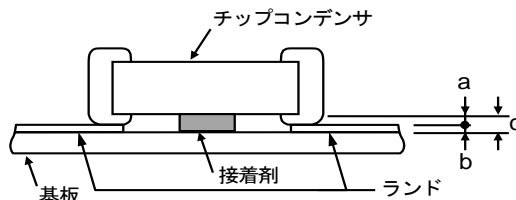

$a=20\sim 70\ \mu\text{m}$
 $b=30\sim 35\ \mu\text{m}$
 $c=50\sim 105\ \mu\text{m}$

2. 接着剤粘度不足の場合、チップ実装後の位置ずれの原因となりますので接着剤粘度は5000Pa・s (500ps) 以上 (at25°C) のものを使用してください。
3. 接着剤塗布量は、下記の値を推奨します。

| サイズ (L×W) | 塗布量* |
|-----------|----------|
| 1.6×0.8 | 0.05mg以上 |
| 2.0×1.25 | 0.1mg以上 |
| 3.2×1.6 | 0.15mg以上 |

*参考値

3. 接着剤硬化


1. 接着剤硬化不足の場合、フローはんだ付け時にチップ脱落の原因となります。また接着剤硬化不足の場合、吸湿により外部電極間で絶縁抵抗劣化の原因となりますので、硬化不足とならないよう、接着剤に適した硬化温度と時間を管理してください。

4. フラックス(フローはんだ付け)

1. フラックス塗布量が多い場合、フローはんだ付け時にフラックスガスが多量に発生し、はんだ付け性を阻害する原因となりますので、フラックスは薄く均一に塗布するようにしてください。(フローはんだ付けには発泡方式が一般に用いられます。)
2. フラックス中のハロゲン物質が多いと、洗浄不足の場合、外部電極腐食の原因となりますので、フラックスはハロゲン系物質含有量が0.1%以下のものを使用してください。
3. 酸性の強いものは使用しないでください。
4. 水溶性フラックス*は使用しないでください。
(*水溶性フラックスとは、非ロジン系フラックスを指し、洗浄タイプ非洗浄タイプの双方を含みます。)

5. フローはんだ付け

外部電極クワレが、端面部(右図ABCDで囲ったエッジA-B-C-D辺の全長)の25%以上にならないよう温度、時間を設定してください。

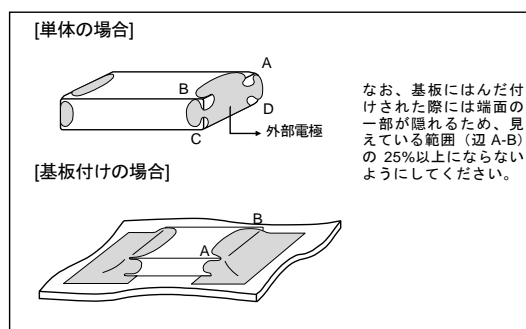

6. リフローはんだ付け

1. はんだペーストにハロゲン系物質や有機酸が含まれており、種類によってはチップが腐食することがあります。
2. 酸性の強いものは使用しないでください。
3. 水溶性フラックス*は使用しないでください。
(*水溶性フラックスとは、非ロジン系フラックスを指し、洗浄タイプ非洗浄タイプの双方を含みます。)

7. 洗浄

1. 洗浄用溶剤は、必ず実洗浄装置を用いて洗浄試験を行い、品質を確認の上選定してください。
2. 洗浄液が不適切な場合は、フラックスの残さその他の異物がコンデンサに付着したり、コンデンサの性能(特に絶縁抵抗)を劣化させる場合があります。
3. コンデンサを洗浄する場合は、洗浄時間などの洗浄条件に制限があります。
3-1. 洗浄条件が不適切(洗浄不足、洗浄過剰)な場合は、コンデンサの性能を損なう場合があります。

8. コーティング

1. コーティング樹脂やモールド樹脂の熱膨張収縮係数は、必ずしもコンデンサの熱膨張収縮係数とは一致しないため、コーティングまたはモールドの硬化処理過程および硬化後の温度変化(熱膨張収縮)によってコンデンサに異常な力が加わり、特性または性能が変化したりコンデンサを破損(割れ、外装樹脂のはく離など)させ、絶縁抵抗低下や耐電圧不良にいたる場合があります。
また、コンデンサをモールドする樹脂量が多い場合は、樹脂硬化時の収縮応力によりコンデンサにクラックが発生する可能性があるため、樹脂硬化時の収縮応力の小さいものを使用してください。
2. コーティング材料やモールド材料には、耐湿性を悪化させるものもあるので、十分確認の上、使用してください。
また、湿度の高いところで吸湿性のよい樹脂を使用すると吸湿によるコンデンサの絶縁抵抗劣化になるので、吸湿性の小さいものを使用してください。
3. コーティング材にハロゲン系物質や有機酸が含まれている場合があり、種類によってはチップが腐食することがあります。酸性の強いものは使用しないでください。

■その他

1. 輸送

1. コンデンサを輸送する場合、条件によって性能に影響を与える場合があります。

1-1. 輸送中、テープ、バルクケースなどの包装形態のものも含め、極端な温度、湿度および機械的な力に対してコンデンサを保護してください。

(1) 気象条件

- ・ 低温：-40°C
- ・ 温度の変化 空気/空気：-25°C/+25°C
- ・ 低気圧：30 kPa
- ・ 気圧変化の速度：6 kPa/min

(2) 機械的条件

輸送は、箱が変形せず、また、内部包装物に直接力が伝わらない方法で行ってください。

1-2. コンデンサに過度の振動、衝撃、圧力を加えないでください。

(1) コンデンサの本体はセラミックスなので、過度の機械的衝撃や圧力が加わると、破損やクラックが発生する場合があります。

(2) コンデンサ表面に鋭利なもの（エアドライバー、はんだコテ、ピンセット、シャーシのエッジなど）が強くとるとショートなどにいたる場合があります。

1-3. 落下などによって、過度の衝撃が加わったコンデンサは使用しないでください。

落下したコンデンサは、すでに品質が損なわれている場合が多く、故障危険率が高くなる場合があります。

2. 実機での特性評価

1. ご使用に際しては、完成品の性能や規格値に問題がないことを実機にて評価してください。

2. 高誘電率系のセラミックコンデンサの静電容量には電圧依存性や温度依存性があるため、実機内での使用条件によっては静電容量が変化する場合があります。よってコンデンサの静電容量値に影響を受けるもれ電流やノイズ吸収性などの諸特性を必ず実機にて評価してください。

3. また、実機のインダクタンス分により所定のサージを超える電圧がコンデンサに印加されることもあるため、必要に応じ、実機にて耐サージ性の評価を実施してください。

1. ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価してください。
2. 当製品を納入仕様書の記載内容を逸脱して使用しないでください。
3. 当社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは適切でないものと存じております。
従って、もし、貴社が作成されたこれら技術資料に、品質保証、PL、工業所有権等にかかわる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合は、当該記載は無効とさせていただきます。
これらの事項につきましては、別途取引基本契約書等においてお申し越しいただきたくお願いします。